

1. Пилы дисковые

Способы устранения возможных проблем

Проблема	Возможные причины	Способы устранения
Вибрирует полотно пилы	<ul style="list-style-type: none"> – недостаточная толщина корпуса пилы – недостаточный боковой выступ зубьев над корпусом пилы (диск пилы застrevает, перегревается, «натяжение» инструмента пропадает) – загрязнение фланца – слишком высокое торцевое биение фланца – поврежден подшипник на валу мотора – слишком маленькие шаг и впадина зубьев – разбалансировка пилы – шероховатые пропили – неправильная «правка» пилы 	<p>Необходимо выбрать инструмент с большей рабочей шириной или меньшим диаметром, или увеличить диаметр фланца.</p> <p>Необходимо выбрать пилу с большим боковым выступом зубьев.</p> <p>Очистить фланец.</p> <p>Проверить фланец и исправить.</p> <p>Заменить подшипник.</p> <p>Выбрать пилу с большим шагом</p> <p>Сбалансировать пилу.</p> <p>Заточить пилу.</p> <p>Необходимо провести правку пилы.</p>
Волнистый пропил	<ul style="list-style-type: none"> – неравномерная высота зубьев или односторонняя косая заточка – зубья пилы имеют неравномерную толщину – инструмент затуплен, загрязнен – упорная линейка установлена не параллельно с направление подачи – нагрузка с одной стороны вследствие пиления обзола – слишком низкая скорость пиления – неправильное «натяжение» 	<p>Откорректировать настройки заточного станка, заново заточить пилу.</p> <p>Перепроверить рабочую ширину пилы и исправить</p> <p>Очистить, заточить пилу.</p> <p>Проверить положение и настроить.</p> <p>Использовать дисковую пилу для краевого пиления или для обрезки кромок (возможно использование дробилки)</p> <p>Необходимо выбрать пилу большего диаметра или увеличить число оборотов.</p> <p>Необходимо провести правку пилы.</p>
Пила застrevает в месте пропила	<ul style="list-style-type: none"> – слишком большое углубление (вырез) во вкладыше, недостаточный отвод стружки, вследствие чего пила застrevает. – недостаточная ширина расклинивающего ножа – впадина зуба слишком мала 	<p>Воспользуйтесь новым вкладышем с подходящим вырезом (углублением)</p> <p>Заменить нож.</p> <p>Взять пилу с большей впадиной зуба.</p>
Дугобразный пропил при двухсторонней обрезке кромок	<ul style="list-style-type: none"> – пилы заточены с одной стороны – засмолены и склеены транспортирующие валики – имеются различия в толщине древесины 	<p>Заточить пилу и исправить настройки заточного станка.</p> <p>Валики очистить, если необходимо, заточить.</p> <p>Клиент должен провести корректировку</p>
Дугобразный пропил при двусторонней обрезке кромок	<ul style="list-style-type: none"> – слишком высокая сила резания с одной стороны – изношенные направляющие транспортирующей цепи Заготовки короткие и негладкие – обрабатываются короткие заготовки, и они подаются вплотную друг к другу 	<p>Оптимизировать распределение силы резания.</p> <p>Проверить направляющие цепи и отрегулировать</p> <p>Соблюдайте заданные производителем станка нормы в отношении минимальной длины заготовки.</p> <p>Следить за заготовками, обрезанными под углом.</p>



1. Пилы дисковые

Способы устранения возможных проблем

Проблема	Возможные причины	Способы устранения
Отклонение от размеров при горизонтальном пилении ламелей	<ul style="list-style-type: none"> – «Правка пилы» не предназначена для горизонтального пиления – инструмент сильно засмолен и сильно нагревается при пилении – толщина расклинивающего ножа и его положение не соответствуют размерам ламелли и рабочей ширине дисковой пилы 	<ul style="list-style-type: none"> Проверить правку пилы. Очистить полотно пилы и проверить, достаточно ли она острыя. Использовать расклинивающий нож, ширина которого соответствует рабочей ширине пилы. Расстояние между расклинивающими ножами должно соответствовать ширине ламелей.
Волнистый пропил	<ul style="list-style-type: none"> – слишком маленький или слишком большой выступ пилы над заготовкой – вид зубьев или их количество не подходят для данного использования – высокое торцевое биение диска пилы – используемый на станке фланец не соответствует нормам по диаметру фланца и торцевому биению 	<ul style="list-style-type: none"> Проверить выступ пилы и провести настройку. Выбрать подходящую для данного случая пилу. Пилу необходимо проверить в сервисной службе фирмы «Лейтц-инструменты» Проверить фланцы и при необходимости очистить. При неправильном соотношении D/FLD, устранить эту проблему путем подбора фланца соответствующего диаметра.
Вырыв облицовки плит при раскрою пакетов	<ul style="list-style-type: none"> – затупившийся инструмент – надавливающая балка не может равномерно сжимать неровные заготовки 	<ul style="list-style-type: none"> Заточить основную пилу. Проверить силу надавливания балки.
Дугообразный пропил при двухсторонней обрезке кромок	– слишком маленькая рабочая ширина подрезающей дисковой пилы для используемой основной пилы	Выбрать подрезающую пилу с рабочей шириной, соответствующей основной пиле.

