

Проблема	Возможные причины	Способы устранения
Обработанная поверхность со следами ряби Сильные шумы во время фрезерования	<ul style="list-style-type: none"> • слишком большой объем стружки • неправильно подобраны размеры инструмента • колебания инструментально-шпиндельной системы • детали зафиксированы недостаточно хорошо 	<p>Скорость подачи и частоту вращения необходимо выбрать в зависимости от глубины обработки, в соответствии с диаграммой на странице с описанным инструментом. Необходимую глубину обработки можно получить за 2 прохода или с помощью предварительного фрезерования.</p> <p>Использовать более устойчивый инструмент с возможно максимальными размерами хвостовой части и диаметра режущей окружности в сочетании с короткой рабочей длиной. Выбрать инструмент с разделенными режущими кромками или с режущими кромками, расположенными по спирали.</p> <p>Минимальная длина фиксирования хвостовой части должна составлять $l_{\text{e min}} = 2 \times \text{диаметр хвостовой части}$. Не работать со слишком длинными патронами или переходниками. Использовать патроны короткого исполнения (РМ 320-0-53), или термозажимные патроны. Проверить направляющие станка и подшипники двигателя, при необходимости отремонтировать.</p> <p>Увеличить количество вакуумных присосок. Зафиксировать обрезаемые части. Усилить фиксирование детали с помощью механических зажимов, повышающей трение подложки или увеличить фиксирование с помощью остроконечных гвоздиков.</p>
На детали остаются следы при использовании инструмента со смещенным расположением режущих кромок Указание: У инструментов со смещенным расположением режущих кромок постоянно наблюдается небольшое, едва заметное отклонение по радиальному биению, поэтому их нельзя использовать для обработки поверхностей под покрытие лаком.	• увеличилось радиальное биение зажимного патрона, шпинделя или инструмента	Для локализации проблемы инструмент необходимо провернуть в патроне на 90° и еще раз провести фрезерование: изменение характера следов указывает на проблему с зажимным патроном. – Минимальное радиальное биение имеют гидрозажимные и термозажимные патроны. Если характер следов не изменился, это означает, что проблема заключается в инструменте. Его необходимо отремонтировать или заменить.
При обработке деталей из МДФ или массивной древесины остаются следы на обработанной поверхности уже при радиальном биении $> 0,03 \text{ м}$.	• подвижная опора подшипников	Выбрать зажимной патрон укороченной конструкции. Не использовать инструменты большой длины.
Повреждение инструмента в непосредственной близости к хвостовой части	<ul style="list-style-type: none"> • слишком большая глубина обработки или скорость подачи • неправильное фиксирование инструмента • неправильно подобраны размеры инструмента • нет плотного фиксирования по всей поверхности (особенно опасно для цельного твердосплавного инструмента) • повреждение обрезками детали • вибрации станка • вибрации шпинделя • колебание детали вследствие недостаточно хорошего закрепления 	<p>Установить эксплуатационные параметры в соответствии с диаграммой на странице с описанием инструмента.</p> <p>Минимальная длина фиксирования хвостовой части должна составлять $l_{\text{e min}} = 2 \times \text{диаметр хвостовой части}$. Не работать со слишком длинными патронами или переходниками. Использовать патроны короткого исполнения (РМ 320-0-53), или термозажимные патроны.</p> <p>Использовать более устойчивый инструмент с возможно максимальными размерами хвостовой части и диаметра режущей окружности в сочетании с короткой рабочей длиной. Выбрать инструмент с разделенными режущими кромками или с режущими кромками, расположенными по спирали.</p> <p>Проверить патрон или зажимную цангун на наличие заусенцев или на загрязнение.</p> <p>Зафиксировать обрезаемые части. Маленькие части, особенно при выфрезеровывании, необходимо подвергать полному дроблению.</p> <p>Проверить направляющие станка и подшипники двигателя. Проверить балансировку зажимного патрона.</p> <p>Проверить балансировку и радиальное биение зажимного патрона.</p> <p>Зафиксировать деталь как можно ближе к конечному контуру. Поверхность вакуумных присосок должна быть максимально возможной. Зафиксировать обрезаемые части.</p>
Сколы режущих кромок на алмазном концевом инструменте		

